

Návod / obecný postup při nástřiku

Je nutné respektovat doporučený postup a používat správné pracovní nářadí. To je nezbytné pro získání očekávaných kvalitních výsledků jak z pohledu technického, tak estetického.

MÍCHÁNÍ A BARVENÍ

- 1) Je nutné použít elektrické míchadlo s minimálním výkonem 1 400 W, který je vybaven dvojitou šroubovitou míchací metlou s minimálním průměrem 120 mm.
- 2) První míchání výrobku v originální nádobě (kbelíku) je doporučeno po dobu 1-2 minut za účelem promíchat a provzdušnit výrobek (omítkovou hmotu) korek.
- 3) Přidejte barevný tónovač po jeho důkladném protřepání v originálním obalu. Po vylití tónovače do výrobku - korku naplňte obal tónovače ze $\frac{3}{4}$ čistou vodou, opět důkladně protřepejte a nalijte ji opět do nádoby s omítkovou hmotou - korku.
- 4) Promíchejte vše po dobu 2-3 minut, pohybujte míchací metlou po celém průměru a výšce nádoby s výrobkem. Se špachtlí pomáhejte odstraňovat neprobarvenou hmotu z vnitřních stěn nádoby. Pokud je to nutné, upravte viskozitu produktu přidáním max. 10% vody.



NÁSTŘIK

Je důležité pracovat s kompresorovou jednotkou s minimální nádrží 50 – 100 litrů, čím důležitější máme povrchy pro aplikaci, tím významnější je mít větší nádrž až 100 – 150 litrů. Kompresor musí být regulován výstupním tlakem 5 baru (vyšší tlak není vhodný kvůli nízké hmotnosti korku), průměr trysky 8.00 mm.

1) Připojte ke kompresoru vhodnou hadicí ruční stříkácí pistoli (zvolte vhodnou délku a flexibilitu tlakové hadice s ohledem na bezpečnost práce).

2) Aplikujte první vrstvu omítky **DECORK** s použitím zvolené trysky a s nastavením páčky úrovně tlaku vzduchu:

Při správném průběhu nástřiku je slyšet zvuk „plivání“ stříkácí pistole díky nepřetržitému průchodu korku tryskou. Je důležité, aby se korek neodrážel nebo nevystupoval na povrch plochy (to je možné ovlivnit pohybem a vzdáleností stříkácí pistole, ale také nastaveným tlakem a množstvím vzduchu).

3) Vzdálenost stříkácí pistole od povrchu by měla být 50 – 60 cm, je doporučeno použít při nástřiku rotační pohyb pistole, např. v protisměru hodinových ručiček. Pro vyloučení možných skvrn („fleků“) je doporučeno po každém naplnění nádržky stříkácí pistole a zahájení dalšího stříkání naklonit pistoli vzhledem ke kolmému povrchu (30 - 45 °), a pak hned obnovte kolmou pozici. Aplikujte homogenní množství mezi 800 – 900 g/m².



4) Po fázi sušení mezi 3 – 5 hodinami (v závislosti na okolní teplotě, relativní vlhkosti a savosti povrchu) naneste 2. vrstvu. Aplikujte druhou vrstvu s cílem výsledného estetického efektu, proto je doporučena lehčí a slabší vrstva. Upravte vzdálenost pistole od stříkaného povrchu na 60 – 70 cm, pokud je to nutné, je možné pomocí regulačního šroubku omezit stříkané množství a vždy stříkejte rotační technikou (s většími kruhy tak aplikujte v množství 300 – 400 g/m²). Opět nezapomeňte na náklon pistole při každém novém zahájení stříkání, jak je uvedeno u nástřiku 1. vrstvy v bodě 4.



Očekávaný estetický výsledek je garantován pouze v případě, pokud aplikujete jednoduchá, ale významná pracovní doporučení a pokud pracujete bezpečně a s náležitou rozvahou.

5) S ruční stříkácí pistolí je možné nastříkat do 35 – 40 m² povrchu za hodinu ve finální úpravě ve 2 vrstvách s 2 pracovníky a za vhodných pracovních podmínek.

6) Přestávky delší než 3 - 4 minuty vyžadují vyprázdnit nádržku stříkácí pistole a ponořit veškerý pracovní materiál do vody, aby se zabránilo rychlému zaschnutí produktu . Současně je nutné vyčistit stříkácí komoru.

7) Aplikace nástřiku ve větrných dnech není doporučena, zejména v pracovních oblastech husté zástavby nebo aut stojících poblíž.

8) Dobře zakryjte všechny povrchy a věci, které nemají přijít do styku s výrobkem DECORK. Použijte krycí materiály s dobrou přilnavostí a strukturálně pevné, doporučena je např. dvojitá páska. Po nástřiku první vrstvy ihned odstraňte pásku, aby nevytvořila s nanášeným materiálem DECORK jeden celek.

NÁSTŘIK S ČERPADLEM (PERISTALTICKÝM)

1) Pro aplikaci použijte kompresorovou jednotkou s minimální nádrží 100 – 150 litrů, to je nutné ve spojení s čerpadlem dodávajícím vysoké a konstantní množství vzduchu. Kompresor musí být regulován výstupním tlakem 3,5 – 4,5 baru (vyšší tlak není vhodný kvůli nízké hmotnosti korku).

2) Připojte ke kompresoru vhodnou hadicí ruční stříkací pistoli (zvolte vhodnou délku a flexibilitu hadice s ohledem na bezpečnost práce).



3) Jakmile byly provedeny úkony standardního míchání a přípravy produktu, je doporučeno uvažovat o potenciálním stálém použití množství 1 kg/min a mít připraveno 5 – 6 balení pro nástřik (promíchané a tónované barvou).

4) Po nastavení parametrů množství směsi zahajte nástřik buď přímým ponořením hadice do obalu / kbelíku nebo s využitím nádržky pro horní plnění.

5) Nastavte otevření průtoku vzduchu, tlak a průtok pro nástřik produktu a pokračujte v nástřiku povrchu za využití stejných doporučení a opatření popsaných výše, protože jsou to univerzální doporučení pro aplikaci postříkových nátěrů.

6) Pokud potřebujete zastavit pohyb, přemístit zařízení nebo jakýkoli druh přestávky, ponořte pistoli do kbelíku s vodou a ujistěte se, že je tryska zcela chráněna, případně uzavřete trychtýř nebo chraňte materiál před rychlým vysycháním, které probíhá na otevřeném vzduchu.

UPOZORNĚNÍ

Uvedené informace a pokyny odpovídají našim současným zkušenostem a znalostem. Přesto musí být považovány za indikativní a musí být prověřeny v praxi, aby byly odstraněny rizikové faktory související s použitím výrobku a formou aplikace, kterou nemáme možnost ovlivnit. Proto před vlastní aplikací doporučujeme výrobek nejdříve vyzkoušet. V případě pochyb se obraťte na technické oddělení společnosti. Tento list ruší a nahrazuje předchozí list.
